



Исх. № 148133 - 07.12.2025/  
Информационная статья от: 21.12.2022

## **Битумный рулонный материал сполз с вертикальной поверхности. Как провести ремонт и не допустить повторения?**

Отслоение или сползание кровельного материала на вертикальной поверхности. Возникает из-за отсутствия механического закрепления верхней кромки кровельного ковра на вертикальной поверхности.

Методы устранения дефекта

При отслоении — выполнить механическое крепление верхней кромки кровельного ковра.

При сползании — удалить остатки кровельного ковра на дефектном участке;

- на огрунтованную вертикальную поверхность наплавить два слоя материала Унифлекс марок ЭПП и ЭКП с нахлестом на горизонтальную поверхность не менее чем 150 и 200 мм (нижний и верхний слой соответственно);
- механически закрепить край кровельного ковра с помощью специальной алюминиевой краевой рейки и саморезов с пластиковой гильзой;
- загерметизировать механическое крепление мастикой ТЕХНОНИКОЛЬ № 71.

**Авторы статьи:**

Максим Нестеров

Ведущий специалист направления "Битумно-полимерные материалы"

Игорь Антипов

Технический специалист



Ответ сформирован в  
базе знаний по ссылке

2 2